



OPEL Meriva de 2003 à 2004 avec moteurs Z16XE / Z16SE

Le voyant de contrôle du moteur s'allume

Problème :

Allumage du voyant de contrôle du moteur.

Cause :

Le fusible F15 peut être en cause. De plus, les codes défauts P1500 et P1550 A+B (actionneur de papillon défectueux) sont enregistrés dans la mémoire des défauts et le calculateur moteur passe en mode dégradé. Un mauvais contact au niveau du fusible F 15 entraîne une brève interruption de l'alimentation du calculateur moteur.

Résolution du problème :

- Retirer le fusible
- Vérifier l'absence de dommages ou de salissures au niveau de son emplacement
- Nettoyer ce dernier ou le remettre en état le cas échéant
- Effacer la mémoire des défauts après réparation.