



OPEL Vivaro de 2001 à 2003

Dysfonctionnement des indicateurs, des témoins et de la condamnation centralisée

Problème :

Les indicateurs, les témoins et la condamnation centralisée ne fonctionnent pas correctement.

Cause :

Un module électronique de carrosserie (BCM) défectueux peut être en cause. Un condensateur défectueux dans le BCM active entre autres la condamnation centralisée bien que la clé soit encore dans le contacteur de démarrage. En outre, on constate une consommation de courant excessivement élevée. Cette situation est provoquée par les composants électriques qui ne se coupent pas malgré le "contact coupé".

Résolution du problème :

Remplacer le BCM.