



RENAULT Clio, Clio II, Twingo, Kangoo équipé du moteur D7F

Il est difficile ou totalement impossible de démarrer le moteur.

Si ces véhicules équipés du moteur D7F (1,2 l / 40 – 44 kW) démarrent difficilement ou pas du tout, la défaillance peut provenir des injecteurs. Ces derniers ont pu se gripper en raison de changements intervenus dans les propriétés du carburant.

Vérifier si les injecteurs incorporés sont munis d'une bride rose. Si tel est le cas, les remplacer par des injecteurs munis d'une bride violette (référence Hella 8UW 009 087-721).

Vous trouverez ci-dessous la liste détaillée des véhicules concernés.



Véhicule	Type	de	à	Véhicule	Type	De	à	
Clio	357 K	F 000004	F 091465	Clio II	CB0 A	F 000001	F 101178	
		H 000001	H 003847			W 000001	W 072408	
		W 000001	W 056528			Y 000004	Y 050846	
		Y 000001	Y 065534			CB0 F	F 000002	F 008382
	357 Y	F 000002	F 000329		W 000001	W 000002		
	557 K	A 003435	A 004887		Y 011534	Y 019456		
		F 000000	F 088609		SB0 A	F 000001	F 000001	
		H 000001	H 008259			W 000002	W 003672	
		W 000001	W 074486			SB0 F	W 000001	W 000005
	Y 000002	Y 069900	Kangoo				FC0 A	U 000003
	557 Y	F 000645			F 000667	FC0 F	U 000001	U 000010
	657 K	A 000017			A 005326	KC0 A	U 000003	U 057657
		F 000001			F 021233	KC0 F	U 000001	U 000010
		Y 000003	Y 000827		Twingo	C06 6	F 000009	F 652024
Clio II	BB0 A	F 000001	F 106039	W 000001		W 094189		
		W 000001	W 181264	C06 7		F 000001	F 079622	
		Y 000048	Y 073318	C06 8		F 000002	F 354125	
	BB0 F	F 000002	F 005240	S06 6		F 000001	F 145263	
W 000001		W 000004	W 000007	W 001482				
Y 000002		Y 012384						

Info Véhicule