



VOLVO

Volvo V70

2ème génération : 2000 à 2007

Perturbations de la réception radio par des parasites de l'unité de pompe à carburant

Si ces véhicules font l'objet de réclamations en raison de perturbations de la réception de la radio dans la longueur d'onde AM, une cause possible peut en être l'unité de pompe à carburant.

- Contrôler la cause des perturbations par l'unité de pompe à carburant.

Le constructeur propose comme remède dans ce cas la bague de déparasitage (référence 30739380).

Instruction de montage :

- Libérer le connecteur multiple du faisceau de câbles de la pompe à carburant sous le siège arrière (droit).
- Démontez le connecteur multiple du faisceau de câbles (6 pôles) de la plaque de fixation.
- Débrancher le câble à l'emplacement 6 (câble jaune) dans la douille du connecteur multiple de faisceau de câble (utiliser un outil spécial approprié).
- Enlever l'isolation du faisceau de câbles (env. 140 mm).
- Enrouler le câble jaune trois fois autour de la bague de déparasitage.
- Ensuite, raccorder de nouveau le câble jaune à l'emplacement 6 dans l'élément de douille du connecteur multiple du faisceau de câbles.
- Isoler de nouveau correctement le faisceau de câbles et raccorder le connecteur multiple du faisceau de câbles.