



## **VW Sharan**

### **à partir de 2001 avec moteur turbo 1.8l**

#### **Divers codes de défaut mémorisés dans le calculateur, allumage du témoin moteur.**

##### **Problème** :

Le témoin moteur s'allume, les codes de défaut sporadiques 16645, 16648, 16651, 16654, 17833, 17525 et 17843 sont mis en mémoire dans le calculateur.

##### **Cause** :

Le relais de la pompe à carburant peut être en cause.

##### **Résolution du problème** :

Remplacer le relais de la pompe à carburant.

La référence inscrite sur le relais permet de vérifier s'il s'agit d'une ancienne ou d'une nouvelle pièce.

Référence de l'ancienne pièce : 6NO 906 383 **A**

Référence de la nouvelle pièce : 6NO 906 383 **B**

Le relais se trouve à la borne 21 dans le porte-relais inférieur situé derrière la boîte à fusibles.