



## **Ford Focus jusqu'à 04/2001 Tous modèles**

### **Défaillance / Corrosion des feux éclairer de plaque**

En cas de défaillance ou de corrosion de ces feux, une cause possible réside dans la pénétration d'eau par le boîtier des feux et par le joint de la poignée du hayon. Pour supprimer ce défaut, il faut remplacer ces feux éclairer de plaque par des feux en nouvelle version. En outre, il faut changer le joint de la poignée du hayon. Sur les véhicules construits jusqu'en avril 2000, il faut changer la poignée complète.

Pour démonter la poignée du hayon, procédez comme suit:

- Otez le capotage du hayon.
- Otez la poignée du hayon (3 vis), débrancher le connecteur des feux éclairer de plaque.
- Sur les véhicules construits depuis 05/2000, enlevez le joint et le remplacer par un neuf.
- Sur les véhicules construits jusqu'en 04/2000, otez l'ancienne poignée au rebut et la remplacer par une neuve. Avant le montage, nettoyez à fond la surface sur laquelle viendra coller le joint.
- Clipser les feux d'éclairage modifiés dans la poignée, nouveaux et modifiés.
- Remonter les composants dans l'ordre chronologique inverse.
- Effectuer un contrôle fonctionnel

