



## **MERCEDES**

### **Type : 203**

#### **Allumage intempestif de l'éclairage extérieur et/ou des feux stop**

##### **Problème :**

La pénétration d'eau dans la boîte à fusibles (photo, compartiment moteur gauche) peut entraîner des dysfonctionnements du module d'acquisition et de commande de signaux (SAM, N10/1). Ces dysfonctionnements se manifestent par l'allumage intempestif de l'éclairage extérieur et/ou des feux de stop.

##### **Résolution du problème :**

- Retirer le capuchon de la boîte et enlever les restes d'eau
- Détacher les faisceaux de la boîte à fusibles
- Vérifier la présence d'éventuels restes d'eau dans la boîte à fusibles, les conduites et les calculateurs, et les sécher le cas échéant
- Appliquer du ruban isolant sur les faisceaux sur une longueur d'env. 10 cm et les remettre dans la gaine
- Fixer les faisceaux avec une attache et remettre le capuchon de la boîte

