



MERCEDES BENZ **Classe C (W203)**

Les projecteurs s'allument brièvement de façon sporadique

Problème :

Allumage bref et sporadique des projecteurs.

Cause :

Un dysfonctionnement du module d'acquisition et de contrôle des signaux (SAM) du calculateur peut être en cause.

Résolution du problème :

Pour corriger ce défaut, procéder comme suit :

Effectuer tout d'abord une réinitialisation du calculateur (N10/2).

- Déposer le carter du filtre à poussières. Le carter du filtre à poussières se trouve sous le capot moteur à l'avant droit.
- Déclipser les clips de fixation (voir figure 1 point 1) et retirer le carter du filtre à poussières (voir figure 1 point 2).
- Déconnecter la borne de masse de la batterie et la laisser débrancher pendant 15 min (voir figure 2).
- Puis reconnecter la borne à la masse.
- Vérifier le fonctionnement des projecteurs. Puis effectuer un essai sur route de nuit.



Si le défaut n'est pas supprimé, une reprogrammation complète du module SAM est indispensable. Si cette opération n'est pas suffisante, remplacer le module SAM. Le calculateur est localisé dans le coffre, sur le côté gauche.

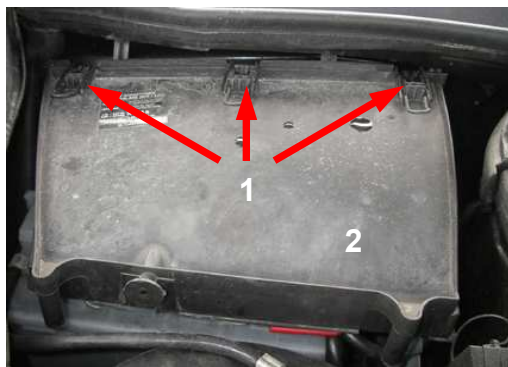


Fig. 1



Fig. 2