



## ***MERCEDES BENZ***

### ***Vito 2***

### ***Type : 639***

### ***Année modèle : à partir de 2003***

### ***Tous modèles***

#### **Dysfonctionnement : essuie-vitre arrière Installation de nettoyage de la vitre arrière Lunette arrière chauffante**

Si un ou plusieurs des défauts indiqués ci-dessus est constaté pour ce modèle de véhicule, ceci peut être en rapport avec la corrosion du relais multifonctions.

Une des causes possibles de ce problème est la pénétration d'eau au niveau du feu arrière gauche. Dans ce cas, il faudra contrôler le relais intégré sous le feu et le remplacer si nécessaire.

Contrôler ensuite les surfaces d'étanchéité du feu arrière et, si nécessaire, procéder à une étanchéification supplémentaire.