

VW

Sharan (7M6 / 7M9)

Gyártási év: 2000 – 2010

Motor: AUY 1,9 TDI

A motorhibát jelző lámpa kigyullad

A fenti járművek esetében panaszra adhat okot a gyorsítási szakaszban fellépő teljesítménycsökkenés.

A MIL (motorhibát jelző lámpa) kigyullad, emellett a következő hibakódok jelennek meg.

P0225, P0226, P0227, P0228, P1630, P1631, P1632, P1633, P1634, P1639, P2122, P2123, P2127, P2128, P2135, P2138

A fenti hibakódok mindegyike a gázpedál-érzékelő területén jelentkező problémára utal (1. kép).

Ebben az esetben a gázpedál-érzékelő és a dugasz közötti csatlakozás (2. kép) nem megfelelő érintkezése felelős a fent említett problémáért.

Hibaelhárítás:

- Ellenőrizni kell, hogy nem sérültek-e vagy nem rozsdásak-e a csatlakozótűk (2. kép, 3. kép), és adott esetben ki kell cserélni őket.

Pótalkatrészek:


-Különálló vezeték: 000 979 025 EA

-Sajtolható összekötők: 000 979 940

- Ellenőrizze, hogy a gázpedál-érzékelő kifogástalanul működik-e (Zajsintmérő, ill. potenciométer ellenőrzése oszcilloszkóppal) és adott esetben csere.



1. kép

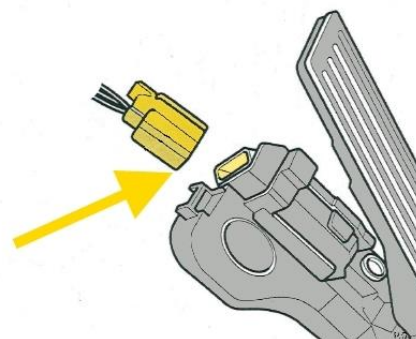

2. kép



3. kép