



BMW E 31, E 38, E 39, E 36

Cattiva ricezione radio.

Se su questi veicoli viene segnalata una cattiva ricezione della radio, una possibile causa è un'interruzione nel connettore angolare per l'antenna sulla radio.

A causa di sollecitazioni meccaniche molto forti è possibile che il conduttore interno del cavo dell'antenna sia interrotto nella zona del punto di collegamento verso il connettore.

Per l'eliminazione dei guasti montare un connettore nuovo per l'antenna.

A tal fine procedere come segue:

- Smontare la radio ed estrarre il cavo dell'antenna.
- Tagliare il vecchio connettore per l'antenna in punti separati.
- Spelare il cavo dell'antenna (figura 1).
- Modellare il conduttore interno (figura 2).
- Infilare il nuovo connettore per l'antenna e fissare il conduttore interno con un punto di saldatura (figura 3).
- Aggraffare la guida cavi e il dispositivo antistrappo con la pinza per aggraffatura e applicare il rivestimento in plastica sul connettore per l'antenna (Attenzione: assicurarsi che il conduttore interno e la schermatura non si tocchino).
- Rimontare i componenti nella sequenza contraria e controllarne il funzionamento.

 


Figura 1

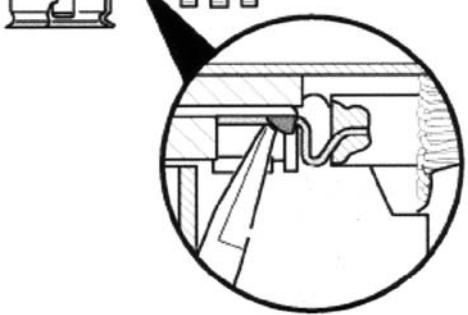


Figura 3

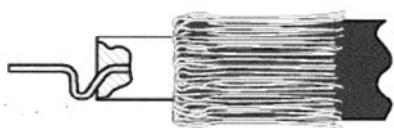


Figura 2