



Citroen C5 2.0

Fino alla data di costruzione 15/09/01

Il motore non si avvia

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è un fusibile bruciato.

Sui suddetti veicoli equipaggiati con un impianto di iniezione Siemens Sirius 81, può accadere che il fusibile F2 (scatola portafusibili nel vano motore) sia bruciato.

Questo sovraccarico è dovuto al bloccaggio della pompa carburante nel serbatoio.

In questo caso sostituire la pompa.