



Ford Escort costruite tra 01/95 e 06/98 (codici da SC a WU). Lunotto termico, tergicristallo posteriore e luce del vano bagagliaio non funzionanti.

Funzionamento temporaneo o del tutto interrotto dei componenti sopraccitati.

Se i clienti segnalano uno di questi sintomi, la causa può essere la placchetta di appoggio e il relativo interruttore a contatto. Questo malfunzionamento può essere provocato dall'errato posizionamento di un pezzo rispetto all'altro. In questo caso si devono spostare i fori di fissaggio della placchetta di appoggio e dell'interruttore a contatto.

Procedimento:

1. Scollegare la batteria.
2. Smontare l'interruttore a contatto dal portellone posteriore.
3. Svitare la placchetta di appoggio dalla lamiera della traversa posteriore.

Attenzione:

Per evitare che i fori rimangano scoperti allineando l'interruttore a contatto con la placchetta di appoggio, è necessario che questi non vengano allargati più di 2 mm.

4. Allargare il foro per la placchetta di appoggio di 2 mm verso il centro del veicolo.
5. Allargare il foro per l'interruttore a contatto di 2 mm nella direzione opposta.
6. Fissare la placchetta e l'interruttore con un sigillante per carrozzeria nella giusta posizione di montaggio.
7. Pulire e ingrassare le superfici di contatto della placchetta di contatto e dell'interruttore.

Collegare la batteria e controllare il funzionamento dei componenti.