



## Mercedes Benz Classe C (W202)

### La spia dell'airbag (SRS) rimane accesa

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è un connettore allentato.

A causa di un'errata disposizione dei cavi, è possibile che, regolando i sedili, i connettori (D) sul listello portaconnettori sinistro (X55/3) o destro (X55/4) sotto il sedile (fig. 1) si stacchino dallo stesso listello.

In questo caso si devono montare nuovamente i cavi.

Inoltre è possibile che vengano memorizzati i codici di guasto 5 oppure 6.

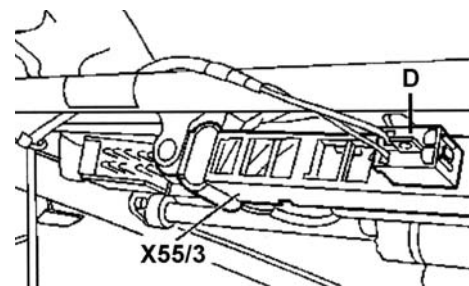


Fig. 1

#### Procedura:

- Staccare il connettore dal listello portaconnettori.
- Misurare le lunghezze dei cavi dai connettori all'inizio del rivestimento del pavimento.
- Se necessario correggere le lunghezze dei cavi (fig. 2).
- Dopo aver controllato e/o riparato i cavi fissarli nuovamente nella canalina con le fascette serracavi.
- Cancellare la memoria guasti.

#### 300 mm :

Cavo per la regolazione elettrica del sedile

#### 360 mm:

Cavo per il moschettone della cintura di sicurezza

#### 380 mm:

Cavo per il riscaldamento sedili

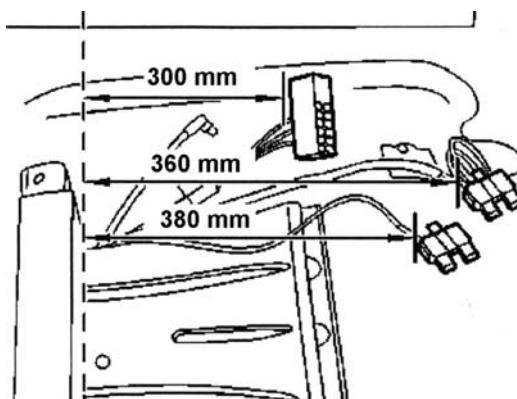


Fig. 2