



Mercedes Benz Classe M (W163) Tipo 163.136/154/172 .A da 057949 a 085961

Il motore non si avvia

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere una bobina del transponder difettosa. Questa circostanza si verifica maggiormente a basse temperature. Inoltre possono essere memorizzati i codici di guasto P1570 e B1703.

In questo caso si deve controllare la data sulla bobina del transponder. Se questa è precedente alla 49^a settimana del 1998, è necessario sostituire la bobina.

Procedere come indicato di seguito:

- Sganciare la copertura (2) a destra vicino al piantone sterzo.
- Smontare le viti del rivestimento del volante (1).
- Togliere i rivestimenti del volante (3 e 4).
- Far scorrere la centralina (8) dal supporto dell'interruttore di avviamento (6).
- Staccare la connessione a spina (7).
- Togliere la bobina del transponder (9) dalla bussola dell'interruttore di avviamento aiutandosi con un piccolo cuneo (5).
- Togliere la centralina con la bobina del transponder.
- Montare la nuova bobina con la centralina e fissare nuovamente i pezzi nella sequenza inversa.
- Cancellare i codici di guasto.
- Verificare il funzionamento del sistema.

