



## **Mercedes Benz Classe M (W163)** **Tipo 163. ... .A da 145273** **Tipo 163. ... .X da 708319**

### **Si accende la spia di controllo SRS**

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere un contatto difettoso degli airbag laterali. Questa condizione può essere provocata da un fissaggio difettoso del connettore all'unità airbag (vedere la figura).

Inoltre possono essere memorizzati i seguenti codici di guasto:

- B 1867 (Detonatore, airbag anteriore sinistro).
- B 1869 (Detonatore, airbag posteriore sinistro).
- B 1871 (Detonatore, airbag anteriore destro).
- B 1873 (Detonatore, airbag posteriore destro).



In questo caso procedere come indicato di seguito:

- Cancellare i codici di guasto con un tester diagnostico.
- Smontare il rivestimento laterale.
- Nel tester diagnostico selezionare il menu "Valori misurati/Parametri".
- Scegliere il sottopunto Airbag/Circuito di detonazione.
- Muovere la connessione a spina e osservare i valori. Se i valori cambiano è necessario sostituire il fissaggio del connettore.

# ***Bollettino informativo***



© Hella s.p.a. Milano	28 novembre 2005	2-2
-----------------------	------------------	-----