



Mercedes Benz W 210 con motori 111.942/970 e 104.995

Tutte le indicazioni del display e le spie lampeggiano, il motore funziona a strappi o si spegne

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è un fusibile bruciato. A causa di un temporaneo sovraccarico il fusibile F7 (cruscotto, climatizzatore/riscaldamento) nella scatola fusibili e relè 1 (vano motore, lato guida a sinistra) si brucia. In questo caso montare un nuovo fusibile (20A).