



Opel Sintra Dalla data di costruzione 1997

Il braccio tergicristallo urta il montante A.

Se su questi veicoli viene segnalato che in caso di velocità elevata il braccio tergicristallo destro urta il montante A, una possibile causa è l'assenza di un arresto in gomma.

Per eliminare l'inconveniente, montare un nuovo arresto in gomma.

A tal fine procedere come segue:

- A 4,5 cm dal centro di rotazione del braccio tergicristallo destro, sul braccio stesso, posizionare un pezzo di nastro adesivo o tracciare un segno con un pennarello lavabile (figura).
- Inserire l'accensione, azionare l'interruttore tergicristallo. Quando il braccio tergicristallo è in posizione verticale, disinserire l'accensione.
- Montare l'arresto in gomma al centro del segno sul braccio tergicristallo (figura)

Controllare, inoltre, se la vite di fissaggio è ben serrata.

