



Peugeot 206

Tutti i modelli con chiave del veicolo senza telecomando

Non si riesce ad avviare il veicolo

Se su questi veicoli viene segnalato che non si riesce ad avviare il veicolo, la causa potrebbe essere la mancata disattivazione dell'immobilizer. In questo caso il motorino di avviamento gira, ma il motore non si avvia.

Il guasto è provocato dalla perdita di un chip transponder necessario per la disattivazione dell'immobilizer. Questo chip si trova nella carcassa in plastica della chiave del veicolo, che però si apre a causa di un cattivo incollaggio, provocando la fuoriuscita del chip.

Prima di effettuare la diagnosi dei guasti si deve aprire la carcassa in plastica della chiave del veicolo e verificare che contenga il chip. Se il chip transponder non è più presente, è necessario sostituire la chiave.

Nel corso della produzione di serie l'incollaggio della scatola in plastica è stato rinforzato e il chip transponder è stato incollato all'interno.

Bollettino informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

23/01/07

2-2

