



Renault Megane I Tutti i modelli con bobine d'accensione a scintilla singola

Il motore non si avvia e/o ha mancate accensioni

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore non parte e/o si verificano mancate accensioni, la causa potrebbe essere la presenza di umidità nel foro filettato per la candela.

In questo caso l'umidità causa problemi di contatto tra i copricandele e le candele.

Per eliminare l'inconveniente, è necessario pulire i fori filettati per la candela e il copricandele.

Sostituire inoltre tutte le candele.

Per evitare ulteriori infiltrazioni di umidità, sigillare i copricandele con grasso siliconico.

Nota:

Sono coinvolti solo i veicoli con bobine di accensione Denso.