



Saab 9-3

Fino al telaio n.: W2061707, X2005838

Tubo flessibile intasato sul filtro ai carboni attivi.

Su questi veicoli è possibile che compaiano i seguenti guasti:

- Scarsa potenza del motore
- Vibrazioni in accelerazione
- Il motore si spegne durante la marcia; dopo alcune ore si accende di nuovo senza problemi
- L'indicatore livello carburante indica valori errati
- Deformazioni sul serbatoio carburante

Una possibile causa di questi guasti è un tubo flessibile piegato e non posizionato correttamente sul filtro ai carboni attivi. A causa della piegatura il tubo flessibile si intasa completamente e si verificano i suddetti guasti, che tuttavia non sono necessariamente provocati da questo problema.

Per eliminare il guasto, controllare tutti i tubi flessibili sul filtro ai carboni attivi ed eventualmente posizzionarli in modo corretto. Se il serbatoio del carburante è deformato, controllare anche la pompa carburante e il trasduttore livello carburante.