



Skoda

Fabia (6Y)

Data di costruzione: 1999 - 2006

Resistenza serie del motore della ventola / produzione di odori nell'abitacolo

Se su questi veicoli viene smontata/sostituita la resistenza serie della ventola abitacolo, si deve prestare attenzione a rimontare la resistenza nella stessa posizione in cui è stata collocata prima dello smontaggio. Se la posizione di montaggio è errata, la resistenza può venire a contatto con il filtro abitacolo. A causa dell'elevato calore sviluppato dalla resistenza, il telaio di supporto del filtro o dei filtri abitacolo può iniziare a carbonizzarsi (figura) provocando la formazione di un odore insopportabile nell'abitacolo. Non è inoltre escluso il pericolo d'incendio. Considerare questi fattori quando si lavora sulla resistenza della ventola o sul filtro abitacolo.

