



MCC Smart Fortwo, Cabrio, City Model Year 1998 - 2003

Lo sportellino di rifornimento non si apre

Se su questi veicoli viene segnalato che, a causa della mancata apertura dello sportellino di rifornimento, non si può effettuare il rifornimento del veicolo, una possibile causa è l'interruttore elettromagnetico bloccato.

L'interruttore elettromagnetico si blocca a causa dell'assenza di lubrificazione durante la produzione.

Per eliminare il guasto, procedere come segue:

- Smontare la luce posteriore destra.
- Smontare l'isolamento per l'insonorizzazione fino a scoprire l'interruttore elettromagnetico per lo sbloccaggio dello sportellino di rifornimento.
- Tirare indietro il perno di sbloccaggio finché lo sportellino di rifornimento non si apre.
- Lubrificando, tentare di ripristinare il meccanismo di sbloccaggio.

Se non si riesce a garantire una funzionalità perfetta, si deve sostituire l'interruttore elettromagnetico.