



VW Passat 1.8 T (B5) Codice motore ANB Data di costruzione dal 1999 al 2000

Cattivo funzionamento del motore

Se viene segnalato questo problema, una o più bobine di accensione difettose potrebbero esserne la causa.

In alcuni casi il cliente può segnalare anche altri difetti, come difficoltà di avviamento, minimo irregolare e difficoltà a prendere giri in accelerazione.

In questo caso bisogna sostituire la/e bobina/e.

Anche un isolamento insufficiente del fascio cavi delle bobine di accensione può causare questi guasti.

Si consiglia quindi di montare anche fasci cavi modificati.

Durante lo smontaggio della/e bobina/e di accensione fare attenzione che questa o queste vengano estratte verticalmente verso l'alto.

Se la bobina di accensione si blocca, non girarla o tentare di staccarla in nessun caso (rottura della candela).

Ricambio:

bobina di accensione Hella codice 5DA 006 623-771

