



BMW

Serie 3 (E 46)

Serie 5 (E 39)

Serie 7 (E 38, E 65, E 66)

Sensore del pedale acceleratore (pedale acceleratore) bloccato.

Se su questi modelli di veicoli viene segnalato che il sensore pedale acceleratore talvolta si blocca, è possibile che si sia verificata una dilatazione termica del sensore in questione.

L'aria calda del riscaldamento, proveniente dalla bocchetta del vano gambe, può provocare la dilatazione termica e quindi un blocco del sensore pedale acceleratore.

Per eliminare il problema, controllare il codice articolo sul retro del sensore pedale acceleratore: se è stampato il codice 1.165.708, il sensore pedale acceleratore deve essere sostituito con una nuova versione migliorata.

I ricambi necessari possono essere ordinati presso i concessionari locali.