



Ford Fiesta

Con motore Zetec-SE da 1,25 litri

Data di costruzione 03.1997 – 07.1997

Minimo irregolare, regime accelerato del motore

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore ha un minimo irregolare, non ritorna al regime del minimo e in condizioni di marcia con valvola a farfalla chiusa non interviene l'effetto frenante del motore, la causa potrebbe essere un problema software nella centralina motore.

Per eliminare il guasto si deve aggiornare il software nella centralina motore presso un concessionario autorizzato.

Nota:

1. Se il software della centralina motore è già stato aggiornato, lo si riconosce da un'etichetta gialla che riporta la data di aggiornamento sulla centralina. La centralina motore è montata sul montante A nel vano gambe anteriore sinistro.
2. Se è necessario aggiornare il software, nei veicoli con immobilizer (PATS) può essere necessario riadattare l'immobilizer alla centralina motore. A tale scopo sono necessarie tutte le chiavi del veicolo disponibili.