



Ford

Galaxy da data di costruzione 2001

Con motore a benzina da 2,0 l / 2,3 l

Cattivo comportamento di marcia a regime medio

Se su questi veicoli viene segnalato un cattivo comportamento di marcia e il mancato raggiungimento della velocità massima, la causa potrebbe essere un problema software nella centralina motore.

Questo problema può essere provocato da una calibrazione errata dell'adattamento al numero di ottano.

Per eliminare il guasto si deve riprodurre sulla centralina motore un nuovo software aggiornato.

I veicoli costruiti a partire da giugno 2002 sono già stati dotati in fabbrica di un software aggiornato.