



BOLLETTINO

Peugeot

406 2.0 Hdi 110

Data di costruzione: 2001

Codice motore: RHZ (DW 10 ATED)

Il motore si spegne dopo l'avviamento

Sul suddetto veicolo il motore si spegne dopo l'avviamento e quando si tenta di fare lo spunto. Inoltre, in seguito si riesce ad avviare il motore con molta difficoltà.

Durante la lettura della memoria guasti viene visualizzato il seguente messaggio:

- Sensore di pressione del rail difettoso

Per prima cosa controllare la pressione del carburante con un apparecchio diagnostico.

Se la pressione non viene rilevata o è molto bassa, una possibile causa è un difetto nel fusibile della pompa di mandata o nel relè dell'alimentazione principale.

Per rimediare a questo inconveniente controllare ed eventualmente sostituire il fusibile e il relè dell'alimentazione principale.