



## **Jaguar X – Type e S - Type a partire dall'anno di costruzione 2000, con motore a benzina a partire dal numero di telaio C00294**

### **La spia di controllo del motore (MIL) si illumina Codice di errore P0341, P0343, P0346**

La comparsa dei suddetti codici di errore nella memoria guasti è di norma da ricondurre ad un guasto al sensore dell'albero a camme.

In questo caso, la causa può anche essere una candela di accensione guasta. In presenza di cattivi valori di resistenza della candela di accensione, possono verificarsi interruzioni dell'accensione, che la diagnostica di bordo potrebbe valutare come posizioni errate dell'albero a camme.

La spia luminosa "Disturbo al motore" viene attivata (figura 1).

Per verificare, per mezzo di un semplice procedimento di prova, se si tratti effettivamente di un problema alla candela di accensione, procedere come segue:

Per mezzo di un ohmmetro, verificare il valore di resistenza della candela di accensione (figura 2).

Qualora il valore sia inferiore a 1000 Ohm, si consiglia la sostituzione con candele di accensione Jaguar tipo XW 4E-12405 o NGK PTR6D-13.

