



Mercedes Benz

Modello W 129, 140, da 01.12.96

Modello W 170, 202, da 01.06.97

Modello W 208, 210 , da 01.02.97

Tutti i con servofreno attivo (BAS)

Il motore non si avvia

Se viene segnalato questo guasto una possibile causa è la presenza di umidità/corrosione all'interno della connessione a spina o nella centralina del servofreno attivo.

È anche possibile che il motore sia eventualmente passato nella modalità di funzionamento d'emergenza.

Inoltre possono essere rilevati diversi codici di guasto dalla memoria: B 1040, B 1041, B 1043, C 1020, C 1022, C 1025, C 1031, P 0603, P 1606, P 1221, P 1630, P 1747, 132 EGS, 135 EGS.

In questo caso procedere come segue:

- Controllare ed eventualmente eliminare l'umidità e la corrosione dalla connessione a spina del connettore 16a (alimentazione elettrica CAN) sulla centralina BAS.
- Se il problema persiste, sostituire la centralina BAS.

Disposizione
componenti centralina
BAS nel W 208

