



Opel Astra H Model Year: 2004 + 2005 Motore: Z17DTL + Z17DTH

Difficoltà di avviamento a causa di tempo di preincandescenza insufficiente

Su questi veicoli l'accensione ritardata della spia di preincandescenza può provocare la difficoltà di avviamento. A causa di un errore software nel quadro strumenti è possibile che la spia di preincandescenza si accenda soltanto tre secondi dopo l'accensione del quadro.

Ma in questi 3 secondi il cliente tenta di avviare il motore, poiché parte dal presupposto che il processo di preriscaldamento sia già concluso. Il problema viene risolto mediante un'aggiornamento del software. Altrimenti avvertire il cliente della particolarità. I veicoli a partire dal n° di telaio: WOLOAHL3552099470 sono già stati dotati in fabbrica di un software modificato.