



## **Opel Vectra B Con motore X18XE, X20XEV**

### **Accensione della spia motore, il motore si spegne al minimo e si avvia con difficoltà.**

Se su questi veicoli viene segnalato uno dei suddetti inconvenienti, la causa potrebbe essere il connettore sul debimetro. Le oscillazioni provocano la cosiddetta "corrosione da attrito" sui contatti del debimetro, generando problemi di contatto.

Per eliminare il guasto in modo sicuro, sostituire i contatti nel connettore del debimetro e montare un nuovo debimetro.

Per impedire che il guasto si ripresenti, bloccare il connettore del debimetro con due fascette serracavi disposte a croce. Inoltre si deve verificare che l'isolamento del cofano motore non prema sul connettore.