



Renault Clio, Clio II, Twingo, Kangoo con motore D7F

Il motore si avvia con difficoltà o non si avvia affatto

Se su questi veicoli, con motore D7F (1200 cc/40-44 kW), si verificano problemi di avviamento del motore o il motore non si avvia, una possibile causa sono gli iniettori difettosi.

Questi si possono bloccare a causa di proprietà del carburante variabili.

Controllare se la flangia degli iniettori montati è di colore rosa.

In tal caso devono essere sostituiti con iniettori con la flangia viola (Codice articolo Hella **8UW 009 087-721**).

Nell'appendice è riportata una lista dettagliata dei veicoli interessati.



Veicolo	Tipo	da	a	Veicolo	Tipo	da	a
Clio	357 K	F 000004	F 091465	Clio II	CB0 A	F 000001	F 101178
		H 000001	H 003847			W 000001	W 072408
		W 000001	W 056528			Y 000004	Y 050846
		Y 000001	Y 065534		CB0 F	F 000002	F 008382
	357 Y	F 000002	F 000329			W 000001	W 000002
	557 K	A 003435	A 004887			Y 011534	Y 019456
		F 000000	F 088609		SB0 A	F 000001	F 000001
		H 000001	H 008259			W 000002	W 003672
		W 000001	W 074486		SB0 F	W 000001	W 000005
		Y 000002	Y 069900				
	557 Y	F 000645	F 000667	Kangoo	FC0 A	U 000003	U 030078
	657 K	A 000017	A 005326		FC0 F	U 000001	U 000010
		F 000001	F 021233		KC0 A	U 000003	U 057657
		Y 000003	Y 000827		KC0 F	U 000001	U 000010
Clio II	BB0 A	F 000001	F 106039	Twingo	C06 6	F 000009	F 652024
		W 000001	W 181264			W 000001	W 094189
		Y 000048	Y 073318		C06 7	F 000001	F 079622
	BB0 F	F 000002	F 005240		C06 8	F 000002	F 354125
		W 000001	W 000004		S06 6	F 000001	F 145263
		Y 000002	Y 012384			W 000007	W 001482