



Renault Twingo (X06) Dalla data di costruzione 09.1998

Accensione della spia dell'airbag

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere la centralina airbag.

Il suddetto problema può essere causato dalla sensibilità della centralina agli influssi elettromagnetici. Per questo si deve innanzitutto chiedere al cliente se stava utilizzando un cellulare in auto nel momento in cui si è accesa la spia. Se il cliente lo conferma, controllare il codice della centralina airbag, che può essere letto mediante un tester diagnostico. Se vengono visualizzati i seguenti codici:

82 00 018 833

82 00 018 835

82 00 111 668

avvolgere il connettore sulla centralina airbag con uno speciale nastro adesivo reperibile presso il costruttore del veicolo. La centralina si trova sotto il rivestimento della console centrale (davanti alla leva del cambio).

