

Volvo

Volvo V70

2^a generazione: dal 2000 al 2007

Disturbi nella ricezione radio provocati dai malfunzionamenti dell'unità pompa carburante

Se su questi veicoli vengono segnalati dei disturbi nella ricezione radio nella gamma d'onde AM, la causa potrebbe essere l'unità pompa carburante.

- Controllare la causa dei disturbi nei segnali provocati dall'unità pompa carburante.


Come provvedimento preventivo il costruttore del veicolo offre, in questo caso, un anello di schermatura (cod. ET 30739380).

Istruzioni di montaggio:

- Scoprire il connettore multipolare del fascio cavi della pompa carburante sotto il sedile posteriore (a destra).
- Staccare il connettore multipolare (a 6 poli) del fascio cavi dalla piastra di fissaggio.
- Scollegare il cavo sulla posizione connettore 6 (cavo giallo) nel contatto femmina del connettore multipolare del fascio cavi (utilizzare l'apposito attrezzo speciale).
- Rimuovere l'isolamento del fascio cavi (circa 140 mm).
- Avvolgere il cavo giallo tre volte attorno all'anello di schermatura.
- Infine ricollegare il cavo giallo alla posizione connettore 6 nel contatto femmina del connettore multipolare del fascio cavi.
- Isolare nuovamente in modo corretto il fascio cavi e collegare il connettore multipolare del fascio cavi.



Bollettino informativo

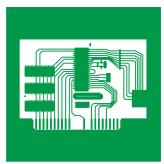

Bollettino informativo

