



VW

Passat (3C)

Data di costruzione: 11.2005 + 12.2005

Motore: 2,0 FSI (110KW)

Funzionamento a strappi del motore/ Potenza del motore insufficiente

Su questi veicoli una disattivazione sporadica della pompa carburante può condurre a un funzionamento a strappi o alla riduzione della potenza del motore. Il problema può essere riconducibile a un errore di software, che causerebbe una sovratensione e la disattivazione temporanea della pompa carburante a pieno carico.

Il costruttore del veicolo ha informato tutti i proprietari dei veicoli in questione e li ha invitati a sottoporre i veicoli a un controllo presso un'officina autorizzata. Questo significa che vi sono ancora veicoli in circolazione che, per diversi motivi, non sono ancora stati controllati o modificati.

I veicoli per i quali è stato eseguito un aggiornamento del software sono contrassegnati con un adesivo con la scritta "24K1" nella zona del vano ruota di scorta.