



Ford Mondeo III Data di costruzione da 2000 a 2004 Tutti i veicoli con fari allo Xeno

Malfunzionamento nel proiettore allo xeno

Se viene segnalato questo problema, la causa può essere un modulo di accensione difettoso. Questo inconveniente è raro, ma in caso di avviamento a freddo del veicolo aumentano le possibilità che si verifichi. In questo caso è necessario sostituire il modulo di accensione.

Viene quindi fornito dal costruttore un kit di sostituzione, dotato di una nuova generazione di moduli di accensione.

Procedere come segue:

- Scollegare la batteria.
- Smontare il faro e svitare la mascherina posteriore del proiettore. (consultare il Bollettino informativo „Sostituzione lampade Ford Mondeo”).
- Estrarre il connettore dalla lampadina allo xeno e svitare il vecchio modulo di accensione (v. fig. 1) dal proiettore.
- Allentare l'anello di fissaggio della lampadina allo xeno e poi fissare la lampadina nuovamente con l'anello modificato
- Inserire il nuovo modulo di accensione (v. fig. 2 punto 1) sulla lampadina allo xeno e ruotare verso destra per fissarlo.
- Collegare il cavo adattatore al cavo dell'alimentazione elettrica del vecchio modulo di accensione (v. fig. 2 punto 2).
- Infine inserire il connettore (v. fig. 2 punto 3) nel nuovo modulo di accensione.



Bollettino informativo



- Rimontare la mascherina posteriore del proiettore e tutte le altre parti smontate procedendo in sequenza contraria.

Controllare la corretta funzionalità dell'impianto.

Regolare il proiettore per mezzo di un tester diagnostico
(lettura dei codici di guasto, regolazione di base del regolatore assetto fari ecc.).



Bollettino informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

07/08/06

3-3

