



VW Golf IV, Bora

Tutti i modelli con proiettori allo xeno di serie

I proiettori illuminano troppo in basso.

Se su questi veicoli viene segnalato che il proiettore illumina troppo in basso e la regolazione dell'assetto fari non funziona, una possibile causa è un errore software nella centralina per la regolazione assetto fari.

Per eliminare l'inconveniente, controllare la versione software della centralina con un apposito apparecchio diagnostico.

Se una centralina è montata con la versione software V03, questa deve essere sostituita con una centralina con una versione software V05 o V06.

Una volta sostituita la centralina, riprogrammare la posizione di regolazione (regolazione di base) dei proiettori. In questo caso assicurarsi che durante la regolazione di base la centralina e l'apparecchio diagnostico siano nella modalità di regolazione.

La regolazione di base viene memorizzata dalla centralina.