



VW Golf V Tutti i veicoli

La spia dell'illuminazione si accende dopo il retrofit.

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere il controllo dei guasti per i dispositivi di illuminazione.

Su molte Golf V, i proiettori fendinebbia sono già montati in fabbrica. Se in seguito si vuole equipaggiare il veicolo con le luci di marcia diurna, si devono rimuovere i proiettori fendinebbia (con i set specifici del veicolo di Hella). Il controllo dei guasti riconosce la rimozione dei proiettori fendinebbia, che viene segnalata con l'accensione della spia nel cockpit.

Affinché questo messaggio di errore non appaia più, disattivare la funzione Proiettori fendinebbia mediante una "ricodifica", realizzabile con alcuni tester diagnostici presenti sul mercato.

A tal fine procedere come segue:

- Scegliere il veicolo.

A seconda del tester il prossimo passo viene effettuato o mediante il menu "Codifica" o mediante il menu "Selezione centralina". Qui come esempio viene utilizzata la seconda variante.

- Scegliere la centralina "Centrale elettronica dell'impianto elettrico".
- Scegliere la voce di menu "Codifica".
- A questo punto viene richiesto di scegliere un numero byte. In questo caso si tratta del numero byte "00" (v. fig. 1).





- A questo punto, viene visualizzato un elenco con le varianti di equipaggiamento. Per disattivare la funzione Proiettori fendinebbia, disattivare il segno di spunta accanto a "Bit 0/proiettore fendinebbia presente" (v. fig. 2).
- "Accettare" questa impostazione.
- Disinserire e subito reinserire l'accensione. In questo modo la funzione è disattivata.
- Quindi cancellare la memoria guasti.

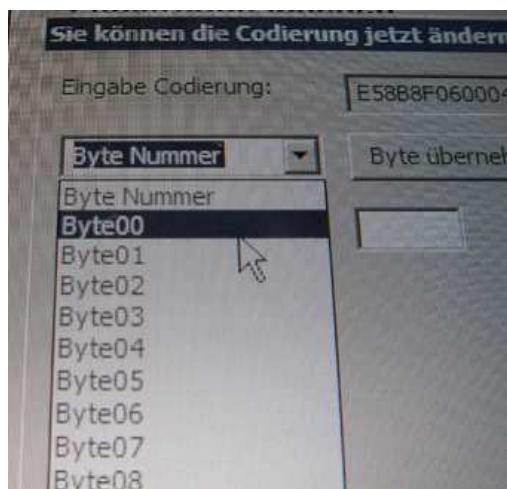


Fig. 1

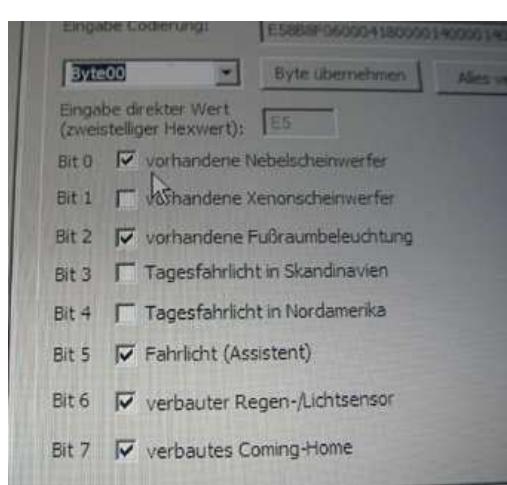


Fig. 2