



Mercedes Benz Classe C (W203, W215) WDB203.### #A, da 254312 WDB203.### #F, da 191414 ADB203.### #R, da 042818 WDB215.### #A, da 022581

Proiettore fendinebbia appannato

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere un'aerazione del proiettore non sufficiente.

La prima generazione di proiettori era dotata solo di un'apertura di sfiato. In caso di lunghi viaggi sotto la pioggia o con elevata umidità nell'aria (stagioni fredde), nei proiettori si forma una condensa troppo alta, che si rivela attraverso l'appannamento del lato interno del trasparente frontale.

In condizioni normali questa condensa scompare, con proiettori accesi, dopo qualche tempo.

Se tuttavia la condensa è così elevata da formare delle gocce che si accumulano nella parte inferiore del proiettore, il fenomeno è dovuto, in questo caso, ad una aerazione non sufficiente.

Di conseguenza si deve montare un proiettore modificato dotato di due aperture di sfiato.