



Renault Espace IV **Tutti i veicoli con impianto lavafari**

Impianto lavafari non funzionante

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere un bloccaggio degli ugelli telescopici. Questi problemi possono verificarsi sia con cilindri fuoriusciti che con cilindri rientrati. In questo caso si devono sostituire i cilindri telescopici.

Procedere come segue:

- Smontare le calotte di copertura dagli ugelli spruzzatori.
- Staccare il fermo degli ugelli spruzzatori e rimuovere gli ugelli dai cilindri telescopici.
- Smontare il grembiale anteriore.
- Verificare se le rondelle sono montate sui punti di fissaggio tra i cilindri dell'impianto di lavaggio e il limitatore d'urto.
- Se le rondelle non sono presenti, il costruttore fornisce un sacchetto contenente le apposite rondelle.
- Staccare i raccordi dei tubi flessibili per l'acqua dai cilindri telescopici ed estrarre i tubi flessibili.
- Smontare i vecchi cilindri telescopici. Montare i nuovi cilindri telescopici con le rondelle.
- Rimontare le parti smontate nella sequenza contraria.
- Controllare il funzionamento dell'impianto lavafari azionandolo più volte.

