



## **Renault Megane II e Scenic I Solo veicoli senza impianto lavafari**

### **La spia dell'impianto lavafari si accende**

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere un'infiltrazione di acqua in un connettore.

La spia "Livello minimo liquido lavafari" è già integrata e funzionante nel cruscotto (nel display in alto a destra, v. fig. 1) anche se il sistema non è installato nel veicolo. Il connettore del sensore livello dell'acqua si trova comunque sul passaruota anteriore sinistro.

In assenza di copertura, l'infiltrazione di umidità provoca la formazione di corrosione nel connettore. In questo caso procedere come segue:

- Smontare il rivestimento dalla lamiera verticale ant. sx.
- Controllare la condizione del connettore 739 (v. fig. 2).
- Se la corrosione è solo leggera, pulire il connettore e avvolgerlo con nastro isolante.
- Se vi è una forte corrosione tagliare il connettore e isolare i singoli fili del cavo. Quindi fissare i due cavi sul fascio cavi principale mediante una fascetta serracavi.
- Rimontare le parti smontate nella sequenza contraria.

# Bollettino informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

22/01/07

2-2



Fig. 1

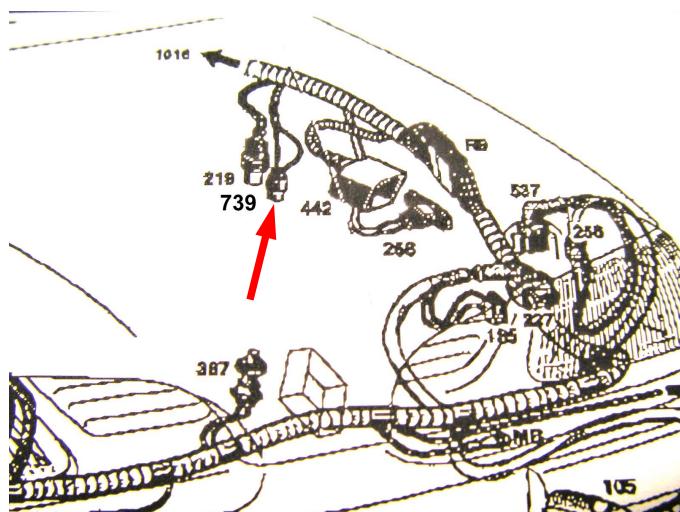


Fig. 2