



Volvo

C 70 VIN J fino a 009078

S 70 VIN 1 fino a 571319

S 70 VIN 2 fino a 571822

V 70 VIN 2 fino a 549452

Umidità negli indicatori di direzione

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è un'apertura di sfiato mancante.

In questo caso procedere come segue:

- Smontare gli indicatori di direzione anteriori.
- Con un trapano (3 mm) effettuare con cautela più fori uno accanto all'altro nella posizione indicata (v. fig.). Fare attenzione a non danneggiare i trasparenti.
- Rimuovere i traversini tra i fori in modo da creare un'asola da 8 mm.
- Con una piccola lima limare e sbavare l'asola.
- Soffiare il fanale con aria compressa.
- Rimontare gli indicatori di direzione e controllarne il funzionamento.

