



FLITS-INFO

BMW 7 Serie E 65/66 Alle modellen Bouwjaar 2001 - 2008

Remsysteem van de voor- of achteras piept bij licht indrukken van het rempedaal

Als er sprake is van de bovengenoemde fout, kan dit te maken hebben met de remvoeringslijtage-indicator. Bij licht indrukken van het rempedaal kan de slijtindicator tegen de remschijf schuren, waardoor een onaangenaam, piepend geluid wordt veroorzaakt. In dit geval moeten de slijtindicatoren worden gecontroleerd en eventueel worden vervangen door reeds aangepaste versies.

OE-onderdeelnummer: slijtindicator vóór 34356778037
slijtindicator achter 34356778038

Onderdeelnummers Hella Pagid

slijtindicator remvoering, vooras: 8DK 355 250-201
slijtindicator remvoering, achteras: 8DK 355 250-531

Reparatieaanwijzing

Controleer de remschijven en remvoeringen op slijtage en vervang ze zo nodig.