



FLITS-INFO

Ford Focus **Model: C-Max 1,6 16V TDCI** **Bouwjaar: vanaf 2006** **Alle modellen met ABS/ESP**

ABS-waarschuwingslamp brandt

Storingscode: C1288

Druksensor

Stroomkring defect

Als de bovengenoemde storing in combinatie met een brandende ABS-waarschuwingslamp wordt vastgesteld, wordt dit mogelijk veroorzaakt door de remdruksensor.

De druksensor meet de remdruk in het hydraulische systeem en geeft deze waarde door aan de regeleenheid.

Als bij de analyse van het signaal een fout wordt gemaakt, wordt er een storing in de regeleenheid opgeslagen. Omdat direct op de sensor geen meting mogelijk is, controleert u in dit geval eerst de spanningsvoorziening en randapparatuur van het ABS-systeem. Als alle meetwaarden aan de normwaarden voldoen, moet de druksensor worden vervangen.

Reparatie-instructie

De druksensor is in de hydraulische eenheid van de ABS geïntegreerd en kan niet afzonderlijk worden vervangen.

In geval van schade moet derhalve de gehele eenheid worden vervangen.