



FLITS-INFO

Mercedes Benz A-Klasse Type: 168 Alle modellen

ABS/ESP-waarschuwingslamp brandt Storingscode C1201/ C1202 Storing losschakelaar remassistent (BAS), signaal niet plausibel

Als de bovengenoemde storing wordt vastgesteld, wordt deze mogelijk veroorzaakt door de BAS-losschakelaar. Als bij de analyse van het signaal een fout wordt gemaakt, wordt er een storing in de regeleenheid opgeslagen. Omdat er geen meting direct bij de schakelaar mogelijk is, controleert u in dit geval eerst de randapparatuur van het ABS-systeem. Als er geen andere storing als oorzaak wordt gelokaliseerd, moet de schakelaar worden vervangen.

Reparatie-instructie

De losschakelaar is in de rembekrachtiger geïntegreerd en kan niet afzonderlijk worden vervangen. In geval van schade moet derhalve de gehele eenheid worden vervangen.