



FLITS-INFO

Mercedes Benz E-klasse (W211) Bouwjaar 2002-2005 Alle modellen met elektrohydraulisch remsysteem (SBC)

**Waarschuwingslampje ABS geactiveerd
Storingscodes in het regelapparaat:
C0249F 'Inschakelduur te lang'
C2258 'ABS-remming duur'**

Wanneer bij de bovengenoemde voertuigen deze storingscodes uit het ABS-regelapparaat worden uitgelezen, wordt dit mogelijk veroorzaakt doordat het ABS-regelapparaat en de hydraulische eenheid de verwachte levensduur hebben bereikt.

Om een betrouwbare werking van het systeem te waarborgen, heeft de systeemfabrikant in het regelapparaat een gebruiksduur voor deze onderdelen opgeslagen. Het regelapparaat registreert naast de inschakelduur van de pomp ook het aantal keren dat er al is geremd.

Wanneer er een bepaalde remtellerwaarde wordt geregistreerd, wordt de zogenaamde servicedrempel bereikt en moet de hydraulische eenheid worden vervangen.

Werkwijze

Bij deze storingscodes hoeft de hydraulische eenheid SBC (foto) niet altijd vervangen te worden.

Om andere oorzaken te kunnen uitsluiten, moet u eerst de periferie van het remsysteem controleren. Pas wanneer er geen elektrische en mechanische problemen kunnen worden gediagnosticeerd, moet de hydraulische ABS-eenheid worden vervangen.



FLITS-INFO

