



# FLITS-INFO

---

## **Volkswagen Bora Model: 2,0i Variant Bouwjaar: 2002-2005 Alle modellen met ABS**

### **ABS-waarschuwingslamp brandt Storingscode: 1486**

#### **Systeemfunctietest wordt geactiveerd**

Als de bovengenoemde storing in combinatie met een brandende ABS-waarschuwingslamp wordt vastgesteld, dan vraagt de ABS/ESP-regeleenheid automatisch een functietest aan. Bij deze test worden de dwarsversnellings-, druk- en langsversnellings-sensor getest. Deze storing wordt mogelijk veroorzaakt door een voorafgegane reparatie of een onaannemelijkheid van de sensorsignalen.

In dit geval moet een basisinstelling worden uitgevoerd.

### **Basisinstelling**

Basisinstelling uitvoeren

1. Motor starten
2. Rempedaal krachtig bedienen tot de ABS/ESP-waarschuwingslamp knippert. Hier moet een remdruk van minimaal 30 bar worden gegenereerd.
3. Testrit van maximaal 50 seconden op een snelheid tussen 15 - 30 km/h uitvoeren en daarbij een bocht met een stuuruitslag van ten minste 90 graden maken.
4. De controlelampen moeten gedoofd zijn.
5. Basisinstelling afgesloten.

Na een succesvolle basisinstelling wordt de storing automatisch gewist.

Tijdens de testrit mag geen regeling van het ABS/ESP-systeem optreden!

### **Opmerking**

Deze informatie kan bij dezelfde storings situatie ook op andere modellen van dit merk worden toegepast.