



FLITS-INFO

Audi TT (8J3 / 8J9) Bouwjaar: 2006-2014

Radio-ontvangst verstoord

Als het bovengenoemde probleem in samenhang met een ingeschakelde achterraitverwarming wordt vastgesteld, kan dit worden veroorzaakt door beschadigde verwarmingsdraden van de achterraitverwarming.

Beschadigingen aan de verwarmingsdraden kunnen visueel en via een doorgangscontrole met een multimeter worden gecontroleerd.

Oplossing:
Achterrait vervangen volgens de instructies van de fabrikant.

Vervangende achterrait:

- tot bouwjaar 10.11.2008 OE-nr. 8J8 845 501G
- vanaf bouwjaar 10.11.2008 OE-nr. 8J8 845 501H