



BMW E36 Limousine

Uitvallen van de kentekenverlichting, van de kofferruimteverlichting en ten dele van de centrale vergrendeling.

Wanneer bij dit type auto de kentekenverlichting en de kofferruimteverlichting niet functioneren en de centrale vergrendeling gedeeltelijk uitvalt, dan ligt de oorzaak hiervan mogelijk in een beschadigde kabel in de buurt van de linkerdemper van de achterklep (zie afbeeldingen). Om de storing op te lossen kan een nieuwe kabelset worden gemonteerd of de beschadigde kabels kunnen worden hersteld. In de loop van de productie is van een hard plastic kabelommanteling overgestapt op een zachte ommanteling. Het probleem treedt in de regel op bij oudere voertuigen die nog zijn uitgerust met de ommanteling van hard plastic.

Tip:

originele vervangingskabels worden geleverd met een voorziening voor 'centrale vergrendeling'. Bij auto's zonder centrale vergrendeling moeten de niet-benodigde kabels worden geïsoleerd en naar achteren worden gebonden. Bij voertuigen zonder Check-Control moet de grijs-zwart-gele kabel (kentekenverlichting rechts) worden verbonden met de grijs-zwarte kabel van de voertuigkabelboom.

